



(別添)

2020年6月25日

NITE ( ナイト )

独立行政法人製品評価技術基盤機構

北陸支所

# News Release

## エアコンの洗浄による事故に注意 ～製造から長期間経過した換気扇・扇風機にも注意～

### 1. 事故の発生状況

2015年度から2019年度までの5年間にNITEに通知された製品事故情報<sup>※1</sup>のうち、北陸3県（富山県、石川県及び福井県）でエアコンの事故は6件<sup>※2</sup>、扇風機・換気扇の事故は5件<sup>※2</sup>ありました。

#### 1-1 エアコンの事故

##### (1) 県別の年度別事故発生件数（表1）

表1 エアコン事故の県別の年度別事故発生件数（2015～2019年度）

発生年度		富山県	石川県	福井県	合計
2015年度		0	0	0	0
2016年度		1	0	0	1
2017年度		0	2	1	3
2018年度		0	0	0	0
2019年度		1	0	1	2
合計	事故件数	2	2	2	6
	火災件数	[2]	[2]	[2]	[6]

※1: 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報（被害なし）を含む。

※2: 重複、対象外情報を除いた事故発生件数

##### (2) 県別の被害状況別事故発生件数（表2）

表2 エアコン事故の県別の被害状況別事故発生件数（2015～2019年度）<sup>※3</sup>

被害状況		富山県	石川県	福井県	合計
人的被害	死亡	0	0	0	0
	重傷	0	0	0	0
	軽傷	0	0	0	0
物的被害	拡大被害	2	2	2	6
	製品破損	0	0	0	0
被害なし		0	0	0	0
合計		2	2	2	6

※3: 表2において人的被害と物的被害が同時に発生している場合は、人的被害の最も重篤な分類でカウントし、物的被害には重複カウントしない。製品本体のみの被害（製品破損）に留まらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としている。

## 1-2 扇風機・換気扇の事故

表3 扇風機・換気扇事故の県別の年度別事故発生件数（2015～2019年度）

発生年度		富山県	石川県	福井県	合計
2015年度		0	0	0	0
2016年度		1	1	0	2
2017年度		0	1	0	1
2018年度		0	0	0	0
2019年度		1	1	0	2
合計	事故件数	2	3	0	5
	火災件数	[2]	[3]	[0]	[5]

表4 扇風機・換気扇事故の県別の被害状況別事故発生件数（2015～2019年度）※3

被害状況		富山県	石川県	福井県	合計
人的被害	死亡	0	0	0	0
	重傷	0	0	0	0
	軽傷	0	0	0	0
物的被害	拡大被害	2	3	0	5
	製品破損	0	0	0	0
被害なし		0	0	0	0
合計		2	3	0	5

## 2. 主な製品事故事例

## 2-1 エアコンの主な事故事例

## ○施工事業者の施工不良により火災が発生した事故

- ・2017年11月（石川県、女性、70歳代、拡大被害）

## 【事故の内容】

使用中のエアコン付近から出火し、周辺を焼損した。

## 【事故の原因】

施工業者が室内機の電源コードを途中で切断し、別の電線と圧着スリーブにより接続したため、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、発火したものと考えられる。なお、取扱説明書及び据付工事説明書には、「電源コードの中間接続は行わない。火災の原因となる。」旨、記載されていた。

## 2-2 扇風機・換気扇の主な事故事例

## ○扇風機のモーターの経年劣化により火災が発生した事故

- ・2017年3月（富山県、年齢不明、拡大被害）

**【事故の内容】**

保育園で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。

**【事故の原因】**

当該製品は、長期使用（25年）により、モーター軸受が固着したため、モーター巻線が異常発熱して周辺のほこりに着火し、出火したものと考えられる。

**3. 事故の実験映像について**

事故の実験映像及び写真をご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構」＋「NITEのロゴ」としてください。

（本件に関する問い合わせ先）

〒920-0024 石川県金沢市西念 3-4-1

独立行政法人製品評価技術基盤機構

北陸支所 担当者 樋口、塚谷

電話：076-231-0435